


ERROR 8 sur un SpaPower SP601

Le clavier de votre système de contrôle SpaPower SP601 vous indique “Er.8” ? Il s'agit d'un problème que vous pourriez rencontrer si votre ancien système de contrôle était équipé d'une sonde de bassin, qui était connectée sur la prise DIN rouge ronde, appelée TEMP.

Avec le nouveau système de contrôle SpaPower SP601 que nous proposons depuis début 2018, une sonde est déjà installée dans le réchauffeur. La sonde de bassin devient ainsi obsolète.

La sonde de réchauffeur sera branchée sur la prise TEMP1, en bas à droite sur votre carte mère (V6 ou V8), comme indiqué sur la photo ci-dessous. Ne vous préoccupez plus de la prise DIN rouge ronde.

N'oubliez pas d'enclencher le commutateur (Dip switch) 2, réglant la sonde de température, vers la gauche.

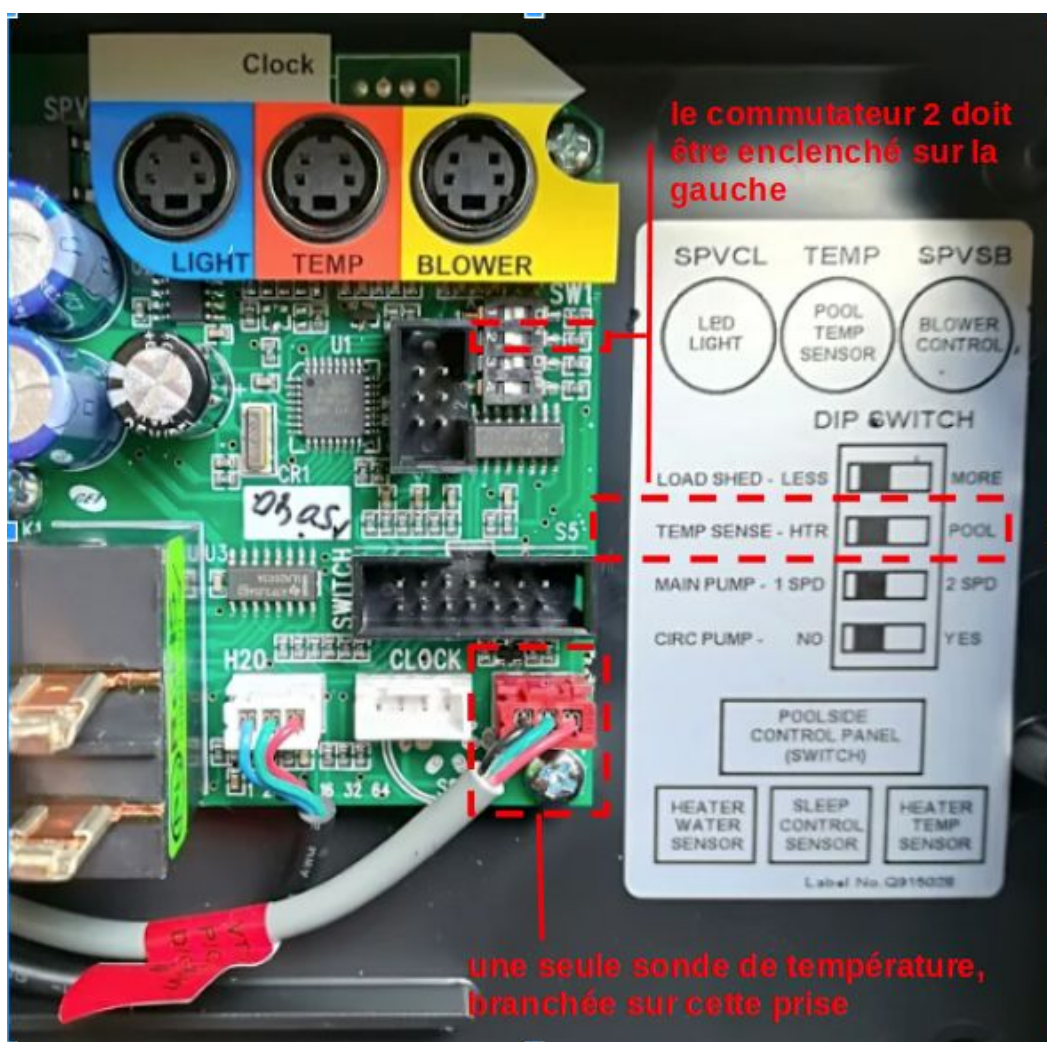

Enfin, pour prendre ces changements en compte, n'oubliez pas d'éteindre votre spa, puis de le rallumer en appuyant simultanément sur trois touches de votre clavier (voir ci-dessous)

